

Opérateur Réparation Renforcement Béton Armé/Armatures

TP/Génie Civil : 08. 30.18 Mise à jour 12/2025

Codes : NAF :43.99D ; ROME : F 1701 PCS : 621b

Les informations fournies sont indicatives, sans caractère obligatoire, et n'ont aucune valeur légale

Situation Travail

Répare, renforce les ouvrages en béton armé (Bâtiment, Génie Civil, Pont et Ouvrage d'art, structures industrielles), soumis au vieillissement biologique: (bactéries, algues, mousse), à de nombreuses agressions climatiques : (air pollué par anhydride sulfureux SO₂, par des pluies agressives), physiques : (gel, différents retraits...), chimiques, (chlorures, sulfates, nitrates, milieux acides, eau de mer...), accidentelles (incendies en tunnel : ex Mont Blanc, Manche), chocs ..., ou suite à des erreurs de conception ou de construction, pouvant affecter les matériaux, provoquer des dégradations ou des désordres importants, et *pouvant fragiliser l'ouvrage* (fissuration, éclatement du béton, épaufures, carbonatation, corrosion des armatures...).



PREVENTION GAGNANTE BTP Performance Economique

On retrouve le plus souvent ces dégradations dans :

- Bâtiments d'habitation : dégradation des acrotères, balcons, terrasses, jardinières béton;
- Bâtiments industriels : dégradation suite aux agressions chimiques (poteaux et dalles béton)
- Ponts, viaducs, et ouvrages d'art : dégradations des poutres de tabliers, culées, piles, équipements de tabliers (liés aux sels de déverglaçage)..
- Réservoirs d'eau en béton (châteaux d'eau)
- Barrages
- Emissaires égouts (voutes, parois)
- Ponts (confortements de piles , radiers, arches ...) peut travailler à partir d'une barge ou ponton
- Monuments historiques en béton armé (ex : Le Corbusier)
- Structures portuaires en bord de mer (chlorures)
- Silos à céréales et à ciment : en béton : fissures
- Canalisations en béton armé (présence de chlorures, hydrogène sulfuré qui en s'oxydant donne de l'acide sulfurique et des sulfates dans les conduites)...

La mise en œuvre est effectuée par des entreprises spécialisées ; il **existe une trentaine de méthodes de réparation** « mesures destinées à rectifier les défauts dans une structure », ou de renforcement des structures en béton armé, et plusieurs normes (européennes et françaises)

Avant d'engager des travaux de réparation de renforcement, ou de protection, l'entreprise **doit procéder à une évaluation de l'état réel de la structure en béton** : **Norme NF EN 1504-9**

1/ Détection des désordres et dégradations de la structure : par inspection visuelle, ou par vidéo endoscopie pour les conduites en béton ou espaces restreints (canalisations, ouvrages hydrauliques), ou avec un drone équipé d'une caméra haute définition., pour les ouvrages de plus grandes dimensions (château d'eau, barrage, pont ...).

2 / Diagnostic/Auscultation /Pronostic :

Localiser les zones à risque de corrosion dans le béton, avec identification des pathologies, avec estimation des causes, et de l'étendue

- Auscultation non destructive des structures : avec utilisation **d'un pachomètre** ou profoscope jusqu'à 10 cm, ou **d'un radar géophysique** jusqu'à 50 cm de profondeur , pour localiser les armatures faiblement enrobées , et estimer les surfaces concernées ; estimation des surfaces corrodées par *mesure de potentiels*



PREVENTION GAGNANTE BTP

Performance Economique

La méthode de potentiel. easyCorr utilise une électrode Cu/CuSO_4 certifiée 6 mois et sans entretien, garantissant stabilité et précision des mesures sur site.

- Sondage destructif avec marteau perforateur, tronçonneuse
- Prélèvement d'échantillons par carottage ou avec une disqueuse
- Définir l'état des différents matériaux : potentiels de corrosion des armatures, mesures ultrasoniques dans le béton, dureté de surface au scléromètre, mesures d'adhérence d'un revêtement au dynamomètre de traction.
- Enregistrements de mouvement des structures par instrumentation



Pachomètre



Géo radar



Scléromètre



Carottage



Dynamomètre

3 / Mesures /Essais en laboratoire :

- Analyses physico chimiques : teneur en chlorures, en sulfates, mesures de profondeur de la carbonatation du béton, mesures de densité et porosité.

La durabilité des armatures du béton armé est assurée *par leur enrobage de béton sain* (maintien d'un milieu basique PH 12-13), dès que cette condition n'est plus remplie, l'acier se corrode, formant une rouille qui gonfle le béton et le fait éclater.

L'ensemble des données recueillies lors des investigations est consigné dans *un rapport de diagnostic* ;

4/ Définition des différentes méthodes réparatoires et de renforcement possible pour permettre à l'ouvrage *de remplir sa fonction dans la durabilité et en toute sécurité.*

Le produit, ou le système de réparation ou de renforcement doit être adapté aux spécificités du travail à exécuter : Normes : **NF P 95-101** (réparation dégradations superficielles) ; **NF P 95-102** (béton projeté) ; **NF P 95-103** (traitement des fissures et protection du béton) ; **NF P 95-105** (armatures passives additionnelles).

5/ Mise en œuvre des produits :

A / L'opérateur prépare les supports en béton, les armatures dégradées et les fissures, et rajoute des armatures si besoin ; **la préparation du support est primordiale.**



PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique

- Par un simple nettoyage des surfaces destiné à éliminer les dépôts et souillures superficiels (poussière, efflorescences de calcite, laitance, produit de cure...),

- Par élimination des parties dégradées en profondeur, pouvant aller jusqu'à la mise à nue des armatures passivées par :

- **Brossage** (brosse métallique) suivi d'un dépoussiérage à l'air comprimé
- **Piquage** (avec une pointerolle de marteau piqueur)
- **Bouchardage** (avec un outil électrique ou pneumatique équipé de pointes de diamant),
- **Rabotage mécanique** (rabot électrique à molettes)
- **Ponçage à sec ou à l'humide**, suivi d'un dépoussiérage, par **grenaillage** (en circuit fermé avec aspiration)
- **Sablage ou hydro sablage avec abrasif** (les abrasifs sont à base de laitiers, de cendre ou sableux, *mais contiennent 5% au plus de silice libre*)
- **Hydrodémolition** consiste à envoyer sur le béton un **jet sous pression** (par robot ou une lance portée par un opérateur) , de manière très précise , provoquant son éclatement,

Ce procédé remplace la démolition au brise-roche **hydraulique** ou au marteau-piqueur, plus bruyante.

Grâce à l'absence de vibration, cette technique préserve les armatures , mais génère une grande quantité d'effluents (rejets d'eau chargée en alcalis), à traiter avant rejet dans la

Cette technique présente des risques liés aux jets à haute pression : bruit, projection possible de matériaux, présence d'eau pouvant générer des glissades et des électrisations.
(Consignation de toutes les installations électriques qui présentes dans le périmètre de sécurité)

Les opérateurs doivent être formés et équipés des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés : vêtements, gants, tablier, casque, visière, protections antibruit et bottes de sécurité antidérapantes.

- **Brûlage avec décapeur thermique (séchage) ;** si le support est souillé par des graisses ou de l'huile, utilisation de détergents, suivi d'un rinçage puis d'un soufflage, voire d'un séchage ; application de produits fongicides pour éliminer les mousses, lichens, moisissures, puis rinçage soigné.



PREVENTION GAGNANTE BTP

Performance Economique

- Pour les armatures, le nettoyage doit être poursuivi *jusqu'à disparition totale de tous les produits de corrosion*, et des éléments étrangers de toute nature (morceaux de béton, laitance) ; emploie les mêmes techniques que pour la préparation du béton cf. supra
- Peut effectuer le remplacement des armatures fortement corrodées : par scellement ou soudure d'armatures supplémentaires.
- Prépare si besoin les fissures avant traitement : elles sont ouvertes manuellement (massette, burin, broches) ou mécaniquement : meuleuse électrique avec lame diamantée, ou rainureuse équipée de 2 lames diamantées.
- Elimine la poussière par brossage ; peut effectuer un lavage à l'eau sous pression (enlèvement de la calcite et toutes les impuretés), puis un soufflage à l'air sec sous pression et déshuilé, voire un brûlage par décapeur thermique (séchage).

B/ Prépare les scellements et calage : pour éviter de couper des armatures, effectue un repérage au pachomètre :

- Les trous de scellement sont effectués par une carotteuse, avec carottier à couronne imprégnée, ou une perceuse à percussion ; les trous sont ensuite nettoyés par un lavage

à l'eau sous basse pression (enlèvement de la poussière et de toutes les impuretés), puis soufflage à l'air sec sous pression et déshuilé.

- Le calage est réalisé dans un coffrage revêtu d'un système démoulant.

C/ Approvisionne le chantier : suffisamment à l'avance pour permettre d'effectuer les essais, et les contrôles prévus par le marché (plan de contrôle global), avec un VUL, aidé d'un transpalette pour transporter : pompe bi composant, tuyauterie, pistolet de projection, bidons , sacs de liant hydraulique (25 à 50 kg) , rouleaux étanchéité, marteau piqueur, et petits matériels :(raclette crantée, taloche, rouleau lisseuse, brosse, rouleaux...

D/ Stocke les produits : à l'abri du soleil et du froid (entre 10 et 25°), dans un local fermé et aéré avec une signalétique appropriée (ex : matières inflammables)

Trois grandes catégories de produits :

- **Produits à base de liants hydrauliques (LH) avec ou sans polymère organique**

- Liants hydrauliques avec ajout (LHA) :

constitué d'un liant (ciment) de granulats roulés ou concassés, d'ajouts de fibres ou adjuvants (*autres que des polymères organiques*) et d'eau ; pour les travaux en milieu agressif, ils doivent avoir la certification « prise mer » (PM), ou travaux en eaux à haute teneur en sulfates (ES)



PREVENTION GAGNANTE BTP

Performance Economique

- Liants hydrauliques modifiés par des polymères organiques (LHM).

Ces produits font appel à des polymères dits « résines miscibles » : vinyliques, acryliques, méthacrylate, qui se présentent soit en mono-composant (polymère sous forme de poudre mélangée au liant hydraulique, soit bi composant ; **le composant A** : contient le polymère et l'eau nécessaire à l'hydratation du ciment ; **le composant B** : contient le ciment, le sable et les fines inertes, ainsi *que les additifs éventuels* (fibres, fumée de silice...).

- **Produits à base de Résines Synthétiques LR (époxydique, acrylique, polyuréthane, méthacrylate de méthyle, poly acrylamide ...) :** sous forme de :

- Mono composants : avec adjuvants ou chargés

- Bi composants : avec adjuvants ou chargés, en emballages pré dosés, à mélanger au moment de l'emploi

-Tri composants : un accélérateur et un catalyseur doivent être ajoutés à la résine au moment de l'application.

➤ **Produits Mixtes :**

Dont le liant actif est composé à la fois de *ciment et de résine synthétique réactive* : système époxy ciment sous forme de 3 composants à mélanger lors de l'emploi : composants A et B sont les constituants du système époxyde (base, durcisseur), le composant C : est le composant granulaire (ciment, et charges fines)

➤ **Produits Connexes :**

- Produits Protection Béton :

Hydrofuge de Surface : silicone en solution aqueuse, siliconâtes en émulsion aqueuse, silanes, siloxanes et aussi silicones en solution dans un solvant organique tels que toluène, white spirit, alcools ... qui devraient être substitués par produit en phase aqueuse, s'appliquent sur un support sec au rouleau, avec un pulvérisateur ou un pistolet airless.

Peintures : constituées d'un liant : (résine ou polymère) ex : peinture époxydique, polyuréthane, vinylique, acrylique ; de matières de charges (pour aspect de la peinture) ; pigments et additifs (agent mouillant, fongicide...) ; un véhicule : (phase aqueuse ou solvant) ; les principales utilisées en génie civile :



PREVENTION GAGNANTE BTP

Performance Economique

- Copolymère acrylique ou vinylique en émulsion aqueuse
- Copolymère acrylique en phase solvant
- Résines Epoxy bi composant (phase aqueuse sans solvant).
- Ciment Latex en 2 composants appliqués en 2 ou 3 couches

Ces peintures sont appliquées en 3 couches (primaire, intermédiaire et finition)

Revêtements minces divers à base de liants hydrauliques modifiés (LHM) ou de polyuréthane : produit bi composant appliqués en une ou deux couches (2 à 5 mm)

Revêtements minces d'imperméabilité à base de résines synthétiques (LR) : plusieurs couches de résines sans solvant (épaisseur 0,5 et 2,5 mm) : acrylique (phase aqueuse mono composant) ; ou polyuréthane (mono ou bi composant) ; ou méthacrylique (bi composant)

Revêtements Epais Plastiques à base de résines acryliques ou polyuréthane.

- Produits Protection Armatures : inhibiteurs de corrosion (anodiques, cathodiques ou mixtes) :

Un traitement par inhibiteurs est impossible, si la surface a été traitée préalablement par un hydrofuge.

Barbotines à base de ciment, de résine et d'inhibiteur de corrosion (agent passivant), utilisées en association avec des produits à base de liants hydrauliques.

Primaires Organiques : contenant des inhibiteurs de corrosion (à base de sels de zinc) et des produits de réparation à base de résines synthétiques.

E/ L'opérateur ouvre les bidons, (**toujours faire attention à la date limite d'emploi**), ajoute les diluants et charges puis les homogénéise avec un mélangeur manuel ou électrique

F/ Prépare les produits mono ou bi-composants ou tri composants (polyuréthane, époxydique, acrylique, vinylique ou polyester).

G/ Applique les produits et les met en œuvre :

Pour les revêtements avec résines synthétiques :

Applicateur Revêtement Surfaces Résines Synthétiques 03.01.18



PREVENTION GAGNANTE BTP

Performance Economique

1/ Réparation Surface /Reconstruction partielle Surface :

- Applique des produits à base de liant hydraulique :

Application *soit sans couche d'accrochage*, *soit sur une couche d'accrochage* (en liant hydraulique ou en résine synthétique) ;

- En l'absence de couche d'accrochage : humidifie la surface du béton 24h avant, pour imprégner le support, notamment par temps sec ; et applique le mortier de réparation (en une ou plusieurs couches successives), avec une machine à projeter ou à la truelle, puis effectue le surfacage final à la taloche ou à la lisseuse.
- Avec une couche d'accrochage en liant hydraulique : (améliore l'adhérence du mortier de réparation) : mouille le support, puis élimine par brossage l'excès d'eau, l'applique en faible épaisseur (quelques mm) au balai ou à la brosse, éventuellement par projection, puis très rapidement met en œuvre le mortier de réparation (cf. supra).
- Avec une couche d'accrochage en résines synthétiques : l'applique au rouleau, ou à la brosse en couche mince (sur un support sec), le mortier est mis en place quand le liant de résine devient poisseux.

- **Applique des produits à base de résines synthétiques** : manuellement (rouleau, brosse, truelle, raclette crantée) ou bien par *pulvérisation* (pompe bi composant avec tuyauterie, pistolet de projection).

2 / Collage /Renforcement Structurel :

- **Béton Projeté pour reprofilage du béton** : voie sèche ou humide, avec possibilité de renforts en fibres de verre **Projeteur Béton 08.32.18**

- **Renforts : composite collé en fibre de carbone, ou composants en acier** :

Le dimensionnement est réalisé par un **bureau d'étude structure agréé**, et les matériaux utilisés sont sur avis technique du CSTB ; une protection au feu est parfois nécessaire pour ce type de renforcement.

- *Plaques ou lamelles en fibre de carbone* (épaisseur de seulement 1,2 mm pour une largeur de 50 à 150 mm)

Prépare le béton en surface afin d'éliminer l'excès de laitance puis applique les lamelles par double encollage sur le béton ; les nettoie nettoyées à l'aide d'un chiffon solvanté, puis les encolle ainsi que le béton avec une colle époxydique conforme aux normes NF ; puis passe un rouleau maroufleur afin de faire déborder la colle de chaque côté, le but étant d'éviter de coincer des bulles d'air qui affaibliraient l'efficacité du collage. La polymérisation se déroule pendant environ 24 heures



PREVENTION GAGNANTE BTP

Performance Economique

- Vérifie les collages (par thermographie infrarouge), puis applique deux couches d'une peinture à *base d'une résine méthacrylate*, dans deux buts : protéger les fibres de carbone, et masquer leur matière noire, afin de l'intégrer à la teinte du béton.
- Colle avec des résines époxydiques des *tissus tissés bidirectionnel ou unidirectionnel* : (à base de carbone, fibres de verre ou fibres d'aramide).
- Fixe par des opérations de soudage, de boulonnage ou de collage des *plaques de tôle et ou des profilés métalliques (plaques de faibles épaisseurs 3 à 5 mm, de 30 à 50 cm de largeur) collage* au moyen de résine époxy, pour le renfort d'une section de poutre, encore appelée "*Procédé l'Hermite*" est également utilisée pour renforcer les tabliers de pont en béton armé.



3/ Traitement fissures, vides et interstices : **Norme NF-P 95-103**

Les fissures peuvent être accessibles et visibles ou inaccessibles et cachées : elles sont ouvertes, actives ou inactives (mortes) et classées en 4 catégories : sèche, humide, saturée ruisselante, dans l'eau et soumise à une certaine pression.

A/ Injecte des résines, ou produits visqueux tels que coulis ou mortiers de ciment (dans le cas d'utilisation d'un liant hydraulique, doit préalablement humidifier la fissure.

- Mélange les produits d'injection (en général à base de plusieurs composants), avec un agitateur électrique ou pneumatique (vitesse de rotation et hélice doivent être adaptés) ; il existe actuellement des pompes pour produits bi composants **qui permettent à la fois de mélanger et d'injecter le mélange.**

Les pots à pression, seringues, pistolets, réservoirs gravitaires, malgré leur faible technicité, sont les meilleurs outils pour injecter les fissures sèches **dont l'ouverture ne dépasse pas 1 à 2 mm**

- Utilise soit :



PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique

- **Pot à pression** : (à sortie haute ou basse, avec réservoir indépendant, à enveloppe compressible) , muni d'un manomètre, *dont la fiche d'étalonnage date de moins de 3 mois* : récipient fermé hermétiquement , mis en pression avec une bouteille d'air comprimé ou une pompe manuelle ; après mélange des composants, ces derniers sont introduits dans le pot à pression, des flexibles de liaison reliant le pot aux injecteurs ; matériel bien adapté aux résines thermodurcissables (en cas de polymérisation seuls les flexibles sont à changer)
- **Seringue ou pistolet manuel** : pour les petites quantités
- **Réservoir à pression gravitaire** : pour les injections à faible pression, utilise un réservoir situé à faible hauteur au-dessus de l'injecteur
- **Pompe pour mono composant** : pour injecter des produits à base de liants hydrauliques ou produits à *plusieurs composants pré mélangés avant leur introduction dans la pompe* ; il s'agit soit d'une *pompe à basse pression* : pour l'injection de résines ou produits visqueux tels que coulis ou mortiers, dans de larges fissures ; soit d'une *pompe à haute pression (délicate d'emploi)* : pour l'injection de fissures fines (< 3 mm), lorsque cela est nécessaire.
- **Pompe pour bi composants** : cette pompe toujours à haute pression (50 à 250 bars), dont le réglage est délicat, permet à la fois de réaliser le mélange et d'injecter les fissures (comporte 2 pompes distinctes (une pour chaque composant : base et

durcisseur), le mélange s'effectuant dans le pistolet mélangeur, est utilisée en cas de forte venue d'eau et pour des grandes quantités.

L'injection d'une fissure soumise à des venues d'eau, doit comporter dans une première phase l'injection d'un gel gonflant qui bloque l'arrivée d'eau, puis l'injection d'un coulis de ciment à des pressions dépassant 100 bars, pour rendre pérenne la réparation.



- **Utilise des flexibles** : liaisons entre les pompes, les réservoirs et les injecteurs
- Tuyaux translucides : pour les produits à base de résines synthétiques, permettant de suivre la progression du produit.
- Tuyaux en caoutchouc ou élastomère renforcé pour les autres produits.



PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique


- **Met en place les Injecteurs ou évents** : qui servent à introduire le produit d'injection dans la fissure ; 2 catégories d'injecteurs :
- Injecteurs Collés (plats ou cavaliers) : pour débit d'injection faible, et pression < 5 bars (le plus souvent 1 à 2 bars) sont constitués d'un tube et une platine préformée allongée (certains étant équipé d'un clapet anti retour)
- Injecteurs Forés (trous de 15 à 30 mm forés au marteau perforateur ou carottier) :



Ces injections restituent le monolithisme initial de l'élément consolidé.

B/ Calfeutrements :

- Elargit la fissure (cf. supra : préparation fissure).
- Met en place **un fond de joint** (évitant l'adhérence du mastic au fond de la fissure, pour éviter sa fissuration ultérieure par soufflage de la fissure), le fond de joint plat ou cylindrique est constitué par une mousse polyuréthane ou du polystyrène expansé...

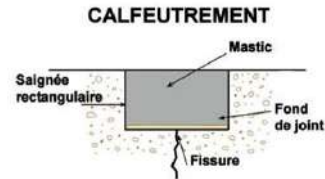

- Met en place des rubans adhésifs pour délimiter la largeur du calfeutrement.
- Calfeutre définitivement et en profondeur la fissure au moyen d'un produit souple : *soit avec mastic (de préférence avec label SNJF ou Norme NF EN ISO 11600), à base de résines de synthèse (polyuréthane mono composant, acrylique phase aqueuse, butyl mono composant à base de caoutchouc synthétique) ; soit au mortier, (LH, LHM cf. supra catégories de produit.*
- Certains produits nécessitent préalablement l'application d'un primaire d'accrochage,



PREVENTION GAGNANTE BTP

Performance Economique

- Injecte le mastic (en une ou plusieurs couches), en respectant la température d'application $>10^{\circ}$), contre les lèvres de la fissure, avec un pistolet manuel ou pneumatique s'il est conditionné en cartouche ; s'il est conditionné en bidon ou dans une poche plastique (prêt à l'emploi) : utilise un pot à pression ou une pompe pneumatique avec pistolet pneumatique à débit contrôlable.
- Ou met en place manuellement du mortier (truelle, langue de chat, spatule, couteau de peintre...)
- Taloche ou lisse selon la finition désirée.

C/ Pontage (concerne une seule fissure), **Protection Localisée** (zone restreinte avec plusieurs fissures) :

Sont réservés aux fissures n'engageant pas la résistance de la structure :

- Soit il réalise un pontage armé par textile avec **un mortier à base de liant hydraulique** (pour fissures mortes)

- Applique une couche de mortier de 50 cm à cheval sur la fissure
- Pose et maroufle l'armature en textile tissé (toile de verre, polyester, fibres Kevlar...) ou en textile non tissé plus souple (mat de verre, de polyester) de 50 cm.
- Applique une deuxième couche de mortier de finition

- Soit il réalise un pontage armé par textile avec **un mortier à base de liants de synthèse**, qui une fois durci reste assez souple (*pour fissures actives*)

- Met en place un primaire d'accrochage pour améliorer la surface du support
- Applique une couche de mortier de 50 cm à cheval sur la fissure
- Pose et maroufle l'armature en textile tissé (toile de verre, polyester) ou en textile non tissé plus souple (mat de verre, de polyester).
- Applique une deuxième couche de mortier de finition

- Soit il réalise un pontage à l'aide de feuilles collées (sous forme de bandes ou en rouleaux)

Feuilles métalliques (alliage d'aluminium) ; ou feuilles en élastomère armé ou non (PVC, soit un élastomère : néoprène ou Hypalon) souples et durables.

- Mélange la colle époxydique ou polyuréthane à faible vitesse avec un agitateur, et attend son durcissement.
- Colle 3 rubans adhésifs de 3 cm de largeur (*un sur la fissure, et les 2 autres sur le support de part et d'autre de la fissure* (espacés de la largeur de la feuille 50 cm+ 2 cm,)), sachant que la face extérieure de la feuille est recouverte en son centre d'un ruban adhésif amovible



PREVENTION GAGNANTE BTP

Performance Economique

- Etale la colle au pinceau sur les 2 bandes délimités par les 3 rubans
- Enlève ensuite le ruban adhésif central placé sur la fissure, pose et maroufle la feuille
- Recouvre à son tour la feuille posée avec de la colle, pour assurer sa protection, et enlève, avant durcissement les 2 rubans latéraux, et le ruban central situé au centre de la feuille

- Soit il réalise un pontage à l'aide de feuilles auto adhésives :

- Etale un primaire d'accrochage à la brosse de chaque côté de la fissure pour améliorer l'adhérence
- Découpe au ciseau ou au cutter la feuille à la bonne dimension,
- Utilise un chalumeau par temps froid pour réchauffer la feuille
- Maroufle la feuille avec un couteau de marouflage ou une roulette de tapissier pour chasser les bulles.

La plupart des produits de pontage se présentent sous forme de produits prêts à l'emploi avec une notice d'utilisation.



E/ Protection Généralisée : réservés aux fissures n'engageant pas la résistance de la structure met en place un revêtement qui ferme les fissures. Guide FABEM 4

4/ Reprise Joints Souples Dilatation Bâtiment : qui permettent d'absorber les déplacements liés à la dilatation ou au retrait des matériaux, sous les effets des changements de température ; pour éviter les fissurations, il faut créer des joints ou refaire les joints défectueux (mastic en élastomère ou en plastique avec un label SNJF, ou similaire qui ont la faculté de bouger) ; en vertu du DTU 44.1.

- Dégarnit le joint et fond de joint avec une disqueuse (si <8 mm), puis nettoie en profondeur par brossage et aspiration les surfaces ;
- Peut réparer le support au besoin (attendre le séchage de 8 à 21 jours selon les cas), applique ensuite un primaire d'accrochage qui renforce l'adhérence du joint
- Pose le fond de joint
- Applique le mastic en 2 passes (1^é passe : lèvres du joint, 2^é centre du joint) si le joint est >15 mm



PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique

5/ Revêtements Actifs pour protection armatures :

La durabilité des armatures du béton armé est assurée *par leur enrobage de béton sain* (maintien d'un milieu basique PH 12-13), dès que cette condition n'est plus remplie, l'acier se corrode, formant une rouille qui gonfle le béton et le fait éclater.

- **Carbonatation atmosphérique du béton** : le CO₂ pénètre sous forme gazeuse dans le béton provoquant une réaction dite de carbonatation, (transforme la chaux en carbonate) et abaisse le PH de 13 à 9, ce qui dégrade la passivation des armatures et provoque leur corrosion.
- **Contaminants corrosifs** :

- Environnement extérieur : attaque par les chlorures en bord de mer (quand la teneur en chlorures est très élevée, il peut se produire une dissolution des armatures sans gonflement apparent « rouille dite verte » ; ou par sels de déverglaçage

- Introduits lors du malaxage du béton : ex chlorure de calcium utilisé comme antigel, utilisation d'eau de mer : chlorure de sodium

- **Action de courants de fuite pouvant apparaître dans une structure** (corrosion galvanique)

- Traitements de surface :

Ils ont pour but de protéger la surface du béton des agents développant le phénomène de corrosion : des hydrofuges, des revêtements de surface (peintures cf. supra, lasures...) inhibiteur de corrosion (produits chimiques d'imprégnation de surface migrant jusqu'à l'enrobage des armatures ; ou des revêtements assurant une protection cathodique localisée(ex :ciment sous forme de barbotine) .



- Traitements Electrochimiques :



PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique

- **Procédés de réalcanisation et ou de déchloruration (traitement temporaire) :** augmentent le PH autour des armatures (milieu passivant) ; les armatures les plus proches de la surface sont polarisées à l'aide d'une anode placée sur le parement et qui est enrobée d'une pâte constituant l'électrolyte (l'armature jouant le rôle de cathode).
- **Protection cathodique : par anode galvanique :** mise en place « d'anodes sacrificielles » dans de mini-carottages pratiqués directement dans le béton, à proximité des armatures qui sont ensuite recouvertes d'enduits de résistivité contrôlée ; les anodes sont installées définitivement dans l'ouvrage dès que la corrosion est active, elles permettent ainsi d'ioniser ou déchlorurer le béton qui se trouve à proximité des armatures.
- **Protection cathodique : par courant imposé (ruban, ou treillis anodique) :** consiste à installer des anodes couplées à de faibles courants électriques dans le béton, ce procédé permet de protéger les structures en béton souvent exposées dans des milieux humides et chlorés ; utilise des anodes ponctuelles ,en zinc ou en titane, fixées directement dans le béton ou bien des filets anodiques surmontés d'un enduit protecteur apposé sur le béton.



Contrôle et vérifie les résultats des techniques appliquées :

Effectue le repli, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets vers une déchetterie adéquate.

Cordiste Travaux Accès Difficile 11.09.18 pour certains travaux accès difficiles

- Dans certaines communes françaises (zone3) : lors de travaux notamment en galeries, tunnels, réseaux assainissement : **possibilité d'exposition au radon** (gaz radioactif d'origine naturelle, présent dans les roches granitiques, volcaniques, et uranifères : **reconnu cancérogène pour les poumons par le CIRC depuis 1987**, (cancer poumon) qui émet **des rayonnements ionisants (particules alpha)**

En zone à risque, les mesures à la recherche de radon, doivent être mises en œuvre en début de chantier.



PREVENTION GAGNANTE BTP

Performance Economique

La prévention du risque d'exposition au radon repose essentiellement sur la **ventilation**

Si la concentration en radon dans l'air dépasse **300 Bq/m3 pour la concentration en radon, et 6 mSv/an pour la dose reçue par le salarié**, l'entreprise doit mettre en place des actions pour réduire l'exposition des travailleurs.

cf. mesures techniques guide bonnes pratiques prévention

- Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre (cf. mesures techniques Radon), la concentration d'activité du radon dans l'air demeure supérieure au niveau de référence, **l'employeur communique les résultats de ces mesurages à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) , selon les modalités définies par cet Institut.**

En cas d'exposition des travailleurs dépassant 6 mSv/an, l'employeur met en place une organisation de la radioprotection : « un zonage 'radon » ; une surveillance individuelle dosimétrique des salariés.

Entretien des ponts en béton en sécurité Solution grand angle OPPBTP
mise à jour 03/2024

Exigences

- Acuité Auditive Adaptée /Poste : environnement bruyant (travaux préparation du béton)
- Conduite : VUL ; PL, PEMP ;grue auxiliaire chargement
- Contrainte Physique :
 - Contrainte posturale : définie comme positions forcées des articulations : toutes postures
 - Contrainte Temps Intervention : réparation ou pose de joints dilatation chaussée
- Esprit Sécurité :
- Grand Déplacement :
- Horaire Travail Atypique: 3x8h, 2x8h ; nuit, (barrage, pont ...)
- Intempérie : vent, pluie, brouillard, neige
- Mobilité Physique :
 - Port EPI Indispensable : poussières : silice cristalline, amiante ; résines phase solvant...
 - Température Extrême : forte chaleur
 - Travail Altitude : (barrages d'altitude)
 - Travail Espace Restreint : émissaire réseau assainissement,
 - Travail Proximité Voie Circulée : joints dilatation
 - Travail en Equipe
 - Travail espace confiné : silo,



PREVENTION GAGNANTE BTP

Performance Economique

- Travail Galerie/Tunnel : reprise de voûte, parois (après incendie).
- Travail Pour Entreprise Utilisatrice : exploitant tunnel, autoroute, château d'eau, industrie chimique ...
- Travail Hauteur :
- Vision adaptée au poste

Accidents Travail


Recherche fiche de sinistralité pour une activité professionnelle, identifiée par son code NAF sur 5 caractères

- Agression Agent Chimique : contact, inhalation, projection : mélange, application produits, nettoyage outils
- Agression Agent Thermique : chaud : décapeur thermique pour séchage
- Chute Hauteur : Echafaudage
- Chute Plain-Pied : surface glissante, encombrement
- Contact Conducteur Sous Tension : rallonge, machine électrique,
- Déplacement Ouvrage Etroit : heurt structure
- Emploi Appareil Haute Pression : pistolet airless,
- Emploi Machine Dangereuse : disqueuse, ponceuse, scie à sol ...

- Emploi Outil à Main/Matériau Tranchant/Contondant : mise en place ferrailage...
- Explosion : atmosphère, vapeur explosive (type zone ATEX) : utilisation produits inflammables, intervention sur sites industriels
- Incendie : produit, vapeurs Inflammables
- Port Manuel Charges : matériau, matériel : ponceuse, bidons, sacs liants hydrauliques ...
- Projection Particulaire : poussière, éclat béton, métallique ...
- Renversement par véhicule : voie circulée (réfection joint dilatation chaussée).
- Risque Routier : Mission
- Ruine Echafaudage : mauvaise stabilisation, mauvais montage
- Travail Espace Confiné : atmosphère pauvre en oxygène (silo, réseaux assainissement).
- Travail Milieu Aquatique/Proximité : hydrocution, noyade (structures portuaires : bord de mer, piliers ponts, pontons ...)

Nuisances

- Amines Aromatiques : 4,4 Diaminodiphenylmethane ou 4,4 Methylènedianiline (**MDA**) durcisseur résine époxydique ; 4,4' -Méthylène bis (2 chloroaniline) ou MOCA (durcisseur résine polyuréthane).
- Cétone : solvants Methyl ethylcétone (MEC) ; Methylisobutylcétone (MIBC)
- Décapant/Nettoyant/Détergent : AC chlorhydrique, solvants chlorés : dichlorométhane trichloréthylène ...
- Hydrocarbure Aromatique Monocyclique : solvants : toluène, xylène, styrène, white spirit désaromatisé

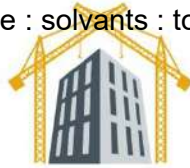

PREVENTION GAGNANTE BTP

Performance Economique

- Résine : Epoxydique, polyuréthane (isocyanates : TDI, HDI MDI), acrylique, vinylique, polyester, poly méthacrylique (méthacrylate de méthyle), phtalate (plastifiante pour donner plus de souplesse)
- Poussière Silice Cristalline : préparation des supports en béton, projection béton à sec, découpe enrobés (reprise joints dilatation).
- Ciment : aluminosilicates, adjuvants, poussières ;
- Manutention Manuelle Charge :
- Hyper Sollicitation Membres TMS.
- Béton : adjuvants.
- Bruit : >81dBA (8h), crête > 135 dB(C) déclenchant action prévention : grenailleuse, ponceuse
- Vibration Main/Bras : >2,5 m/s² (8h) : déclenchant action prévention
- Rayonnement non Ionisant : ROA (soudage armatures) ; rayonnements optiques naturels (UV soleil) : travaux en extérieur
- Rayonnement ionisant : radon en zone 3++ (travaux tunnel, galerie, réseau assainissement)
- Agent biologique : Groupe 2 : tétanos, hépatite A (travaux sur réseaux assainissements : émissaires) ; leptospirose (rats)

Maladies Professionnelles

Un clic sur le numéro, et le tableau MP s'ouvre

- Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, le xylène ([4 bis](#))
- Affections professionnelles provoquées par les dérivés halogénés : intoxication, dermite, eczéma ([12](#))
- Affections cutanées et respiratoires provoquées par les isocyanates organiques ([62](#))
- Affections cutanées et respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanols amines ([49](#))
- Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques : rhinite, asthme ([49 bis](#))
- Maladies provoquées par les résines époxydiques et leur constituant : eczéma ([51](#))
- Affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés : ([15](#))
- Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés : dermites, eczéma, asthme ([15 bis](#))



PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique

- Lésions prolifératives de la vessie provoquée par les amines aromatiques et leur sels ([15 ter](#))
- Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : Intoxications, dermite, eczéma ([84](#))
- Affections périarticulaires : épaule : tendinopathie aigue ou chronique non rompue non calcifiante ; rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ; coude : tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens ; ou muscles épitrochléens ; poignet-main : tendinite, syndrome canal carpien ; genou : hygroma ([57](#))
- Affections causées par les ciments : dermite eczématiforme, blépharite, conjonctivite ([8](#))
- Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes : Sciatique par hernie discale L4/L5 ; L5/S1 ; cruralgie par hernie discale L2/L3 ; L3/L4 ; L4/L5 ([98](#))
- Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ([42](#))
- Affections provoquées par les vibrations et les chocs : affections ostéoarticulaires, troubles angioneurotiques, atteintes vasculaires palmaires ([69](#))
- Affections consécutives à l'inhalation de silice cristalline : pneumoconiose, sclérodermie, cancer broncho-pulmonaire ([25](#))
- Lésions chroniques du ménisque ([79](#))
- Infections origine professionnelle virus Hépatite A: assainissement (contact eaux usées) ([45A](#))

Mesures Préventives

Un clic sur un des items des Mesures Préventives, ouvre **sur le chapitre correspondant** du Guide Bonnes Pratiques Prévention BTP

MESURES ORGANISATIONNELLES :

Principes Généraux Prevention/Recommandations CNAM

Document Unique Evaluation Risques Professionnels (DUERP)/Aides Financieres CARSAT/ANACT

Aides financières CARSAT :

- ✓ **Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle (FIPU) - une aide financière pour prévenir les risques ergonomiques et les TMS**

Atmosphère Explosive ATEX : on site intervention (site industriel) et produit utilisé

Autorisation Conduite/Formation : PEMP, grue auxiliaire chargement PL

Bordereau Suivi Déchets Dangereux : BSDD ; BSDA ; BSFF : divers produits chimiques



Bruit

PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique

Charge Physique Travail/ Manutentions Manuelles

Climat & Risques Professionnels

Espace Confine (Restreint-Clos) : silo, réseau assainissement , château d'eau...

Fiche Données Sécurité (FDS) : divers ACD

Intelligence Artificielle (IA)/Impression 3D/BIM BTP/CIM : utilisation de drone pour inspection d'ouvrage, diagnostic pathologies des bétons

Location Matériels/Engins

Normalisation Qualité/Hygiène/Sécurité/Environnement(QHSE) : intervention sur sites industriels

Organisation Premiers Secours

Permis Feu : en zone ATEX .

Plan Prevention Entreprise Extérieure/Entreprise Utilisatrice : Intervention sur site industriel ; travaux dangereux

Prevention Pratiques Addictives en Milieu Travail

Radon /Rayonnement ionisant (Particules Alpha) : interventions en souterrains réseaux assainissements, tunnels, galeries en zones 3 + ++

Risques Agents Biologiques : intervention réseau assainissement (reprise voute, parois émissaire ...)

Risque Chimique ACD CMR Nanomatériaux Perturbateurs Endocriniens Biocides Amines aromatiques ; hydrocarbure Aromatique Monocyclique/solvants organiques non halogénés : toluène, xylène, styrène (cancérogène, reprotoxique cat 2 UE, neurotoxique et ototoxique) résines, Isocyanate Diphenylméthanediiisocyanate (MDI) ; toluène 2,6 diisocyanate TDI)

Risque Electrique

Risque Routier Transport Personnels/Matériels : Véhicule Utilitaire léger & VL

Sécurité Incendie : utilisation produits inflammables

Températures Extrêmes

Travaux Interdits/Règlementés Jeunes Ages au moins 15 ans moins 18 ans



PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique

MESURES TECHNIQUES :

Atmosphère Explosible ATEX : utilisation produits inflammables ; intervention sur sites industriels

Chute Hauteur : PIR ; échafaudage de pied, roulant, PEMP

Chute Plain-Pied : surfaces glissantes humides, encombrées

Circulation Entreprise/Chantier

Déchets Gestion : béton, résines, gravats, ferrailage, produits chimiques...

Drones & BTP : inspection d'ouvrage, diagnostic pathologies des bétons

Echafaudages/Moyens Elévation : PEMP, échafaudage de pied...

Eclairage Chantier : en réseau assainissement : éclairage anti déflagrant

Espace Confine (Restreint-Clos) : en réseau assainissement

Installation Hygiène Vie Chantier (IHV)

Lutte Incendie.

Machines-Outils-Portatives Electromécaniques/Pneumatiques :

Machines avec systèmes de débrayage automatique (en cas de blocage...), équipées de raccords rapides de sécurité et de poignées anti -vibratiles, avec aspiration poussières .

Manutention Mécanique: Grue Tour/Grue Mobile

Manutentions Manuelles/TMS: Aides : transpalette, rampe amovible d'accès, potence avec palan ou treuil électrique facilitant les manutentions lors du chargement /déchargement d'éléments lourds depuis VUL...

Organisation Premiers Secours

Permis Feu. : en zone ATEX

Pollution Atmosphérique : particules fines & ultrafines



PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique

Poly Exposition- Exposome /Surveillance Biologique Exposition Professionnelle/IBE

Contraintes posturales et physiques (bruit ; vibrations mains bras ; rayonnements non ionisants UV ; travaux en extérieur) ; risques chimiques : Amines aromatiques :
- 4,4 Méthylènedianiline (**MDA**) cancérigène cat 2 (UE) ; durcisseur résine époxydique ; 4,4' - Méthylène bis (2 chloroaniline) ou **MOCA** (durcisseur résine polyuréthane) ; Hydrocarbure Aromatique Polycyclique HAP : HAP particuliers : braie houille benzo a pyrène (charges) cancérigène cat 2 (UE) ; Hydrocarbure Aromatique Monocyclique/solvants organiques: toluène, xylène, **styrène** (cancérigène, *reprotoxique cat 2 UE*, neurotoxique et ototoxique) ; résines, Isocyanate Diphenylméthanediiisocyanate (**MDI**) ; toluène 2,6 diisocyanate **TDI** ;Hydrocarbures solvants organiques :dichlorométhane, trichloroéthylène...

Poussières/Fumées/Gaz/Vapeurs : poussières de silice cristalline : travaux à l'humide, aspiration ; port EPI respiratoire adapté

Radon /Rayonnement Ionisant (Particules Alpha) : en tunnels, galeries zones3++

Rayonnements Optiques Artificielles ROA Electromagnétiques CEM : soudage armatures

Risque Agents Biologiques : lors reprise de voûtes, parois en réseaux assainissements

Copyright (©) : Tous droits réservés Prévention Gagnante BTP

Risque Chimique: Stockage/Etiquetage/Mesurage Atmosphérique/ Surfacique : résines, toluène, xylène, styrène ...

Risque Electrique Chantier : coffret électrique fixe ou portatif fermé à clé, **avec dispositif différentiel haute sensibilité (DHS 30 mA)**, avec branchement extérieur des prises de courant, prolongateur câble **type H 07-RNF** (ne pas dépasser 25 mètres).

Risque Electrique Installations/Consignation : en cas d'hydro démolition

Risque Noyade : reprise de ponts, réseau assainissement.

Substitution CMR-ACD/Changement Mode Opérateur : utiliser résines en phase aqueuse, des solvants bio esters (soja, colza, tournesol)

Températures Extrêmes

Vérification /Maintenance Equipements Travail /Installations Electriques/EPI

Vibrations : membres supérieurs

MESURES HUMAINES :

Accueil Nouveaux Embauches/ Intérimaires

Information Risques Sante Sécurité Salaries



PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique

Certificat Aptitude Conduite en Sécurité (CACES®) :

PEMP **R486** ; grue chargement **R490** ...

Certificat Aptitude Travail Espace Confine Eau Potable/Assainissement (CATEC) : Intervention réseau assainissement

Certificats Qualification/Maitrise Professionnelle (CQP/CMP)

Equipements Protection Individuelle (EPI)/Exosquelettes

Formation Di Isocyanates concentration supérieure égale 0,1% en poids : utilisation résines polyuréthanes

Formation/Maintien-Actualisation Compétences (MAC-SST)

Formation Utilisation Matériels Lutte Incendie

Formation Utilisation Montage/Démontage Echafaudage :

R408 décrit les référentiels de formation à chaque type de matériel, sa formation : échafaudage sur tréteaux , échafaudage de pied (fixe) ; échafaudage roulant.

Habilitation Electrique: **H0-B0** (exécute en sécurité des opérations simples d'ordre non électrique dans un environnement électrique selon la norme NF C 18-510) ; ou **BS** peut réaliser des opérations simples d'ordre électrique ex : utilisation de machines portatives
Carnet de prescriptions de sécurité électrique pour le personnel du BTP habilité BS guide OPPBTP mise à jour 06/2024 ; **H0V** si proximité ligne électrique aérienne ; respecter distance de 3 à 5 mètres, selon type de ligne électrique aérienne

Hygiène Corporelle/Vestimentaire : lors intervention réseau assainissement

Information/Sensibilisation Bruit.

Information/Sensibilisation Champs Electromagnétiques : lors interventions périmètre sécurité antennes télécommunications (château d'eau ,silos...)

Information Sensibilisation Hygiène Vie

Information/Sensibilisation Rayonnements Naturels (UV)

Information Sensibilisation Vibrations Mécaniques

Passeport Prevention



PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique

Sensibilisation Formation Manutentions Manuelles /TMS :

Sensibilisation Information Prevention en Réalité Virtuelle & Jeux

Sensibilisation Risque Agents Biologiques : intervention réseaux assainissement

Sensibilisation Risque Routier

Suivi Dosimétrique Individuel (SDI) radon :

particules alpha) : zones 3 ++ : **si concentration en radon dans l'air dépasse 300 Bq/m3, et 6 mSv/an** : cf. item : modalités surveillance dosimétrique individuelle exposition au radon

Températures Extrêmes

Suivi Individuel Préventif Santé

❖ Modalités Suivi Prise en charge Surveillance Santé

OBJECTIFS :

Les SPSTI doivent rendre la prévention en santé au travail accessible, et adaptée aux besoins réels des entreprises, en : :

- **Informant** : sur les facteurs de risques des métiers , et en sensibilisant sur les moyens de prévention collectifs et individuels
- **Traçant** les expositions professionnelles ++
- **Prévenant ++** et **dépistant** les maladies professionnelles ou à caractère professionnel susceptibles de résulter de diverses activités professionnelles (actuelles et passées)
- **Préservant** la santé physique et mentale (RPS) tout au long du parcours professionnel, afin de prévenir, ou réduire l'usure au travail
- **Contribuant** au maintien dans l'emploi : en anticipant la désinsertion professionnelle (cellule dédiée dans le SPSTI, visite de pré reprise, visite de mi-carrière ; rendez-vous de liaison entre salarié et employeur ...)
- **Participant** à des actions de promotion de la santé : liés au mode de vie : hygiène alimentaire, sommeil, sédentarité, bénéfices de la pratique sportive , conduites addictives ..., pratiquer les vaccinations nécessaires , participer à des campagnes de dépistage ...
- **Informant** sur les modalités de suivi l'état de santé : sur la possibilité à tout moment, de bénéficier d'une visite à la demande avec le médecin du travail (aussi bien par le salarié , que par l'employeur) .

Ce qui nécessite :

- ✓ Une simplicité d'accès aux différents dispositifs
- ✓ Une bonne réactivité dans les situations sensibles
- ✓ Une cohérence entre les différents acteurs

C'est ainsi que **la culture prévention** entrera réellement dans les organisations

Poly exposition ANSES / PST3 : 09/2021

- ✓ **Profil C** : bruit, risques chimiques et contraintes posturales
- ✓ **Profil H**: risques physiques , chimiques, et thermiques

Profils homogènes de travailleurs poly exposés PST3 ANSES, SPF, DARES 09/2021

Risques Particuliers :

Nécessitent une connaissance précise des tâches effectuées par le salarié, et de l'environnement de travail où se déroule l'activité.

- Travaux exposant à la poussière de silice cristalline issue de procédés de travail : CMR cat 1 A **depuis le 01/01/2021** : au sens de l'**article R. 4412-60 du code du travail Arrêté du 26 /10/2020 : fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail JO 01/11/2020** : préparation des supports en béton, projection béton: silice cristalline fiche toxicologique INRS (**FT 232**)
- Travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs diesel (CMR). **Arrêté du 03/05/2021 modifiant l'arrêté du 26 /10/2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail JO 07/05 ; vigueur depuis le 01/07/2021** : engins, PL.pic pollution, interventions bordure voies circulées, travaux en tunnel, galerie

Risques Autres :

✓ **Contraintes posturales :**

- Manutention manuelle de charges 10 heures ou plus par semaine (ANSES 09/2021)
- Position debout ou piétinement 20 heures ou plus par semaine (4 heures par jour) (ANSES 09/2021)
- Contraintes posturales (à genoux, bras en l'air, accroupi ou en torsion) 2 heures ou plus par semaine (ANSES 09/2021)



PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique

✓ **Contraintes physiques intenses :**

- Travail en extérieur pendant 10 heures ou plus par semaine ; ou à moins de 5°C ou plus de 30°C pendant 10 heures ou plus par semaine ; ou entre 5°C et 15°C pendant 20 heures ou plus par semaine ; (ANSES 09/2021) .
- Exposition sonore : Bruit >81DbA(8h), crêtes > 135 dB (C) déclenchant action prévention
- Vibrations Main/Bras > 2,5 ms² (8h)) 10 heures ou plus par semaine (ANSES 09/2021) déclenchant action prévention
- Vibration Corps Entier : > 0,5 m/s² (8h) déclenchant action prévention
- Exposition aux rayonnements non ionisants (UV naturel soleil) ; champs électromagnétiques (CEM) : intervention proximité antennes télécommunications (silos, château d'eau)

✓ **Nuisances chimiques**

:

- ✓ Amines aromatiques :
 - 4,4 Méthylènedianiline (**MDA**) cancérogène cat 2 (UE) ; durcisseur résine époxydique ;
 - 4,4' -Méthylène bis (2 chloroaniline) ou **MOCA** (durcisseur résine polyuréthane)

- Hydrocarbure Aromatique Polycyclique HAP : HAP particuliers : braie houille benzo a pyrène (charges) cancérogène cat 2 (UE).
- Hydrocarbure Aromatique Monocyclique/solvants organiques: toluène, xylène, **styrène** (cancérogène, *reprotoxique cat 2 UE*, neurotoxique et ototoxique)
- Résines, Isocyanate Diphenylméthanediiisocyanate (**MDI**) ; toluène 2,6 diisocyanate **TDI**
- Hydrocarbure solvants organiques :

✓ Béton :

- Gaz échappement moteur thermique : NO₂, SO₂ ; CO

Amélioration et prise en compte de la poly exposition « Profils homogènes de travailleurs poly exposés » ANSES 09/2021

✓ **Nuisances Agents biologiques :**

- Exposition à un agent biologique par contact potentiel avec un réservoir humain : hépatite A (travaux reprise dans émissaires égouts)



PREVENTION GAGNANTE BTP

Performance Economique

- Exposition à un agent biologique par contact potentiel avec un réservoir animal (rat) : leptospirose dans réseaux assainissements

Nuisances Autres :

- Travail Nuit

Le travail de nuit fait partie *des six facteurs de pénibilité*.

- Risque électrique : pas de nécessité d'une *attestation justifiant l'absence de contre-indications médicales* (habilitations électriques H0V H0B0 , BS)
- ❖ **Vigilance** : *si nécessité d'une attestation justifiant l'absence de contre-indications médicales* :
- Conduite : grue de chargement, , chariot automoteur, PEMP (chantier)...

Cf Modalités Suivi Prise en charge Surveillance

Examens Complémentaires/Mesures Conseillés :

Dépendent : de l'exposition actuelle et passée selon les nuisances ; des poly expositions ; de l'environnement de travail (pics exposition ,travaux en milieu confiné, Co exposition... ; de la protection du salarié (**collectif, individuel**).

Important : même si les recommandations de la HAS ne sont pas des normes juridiques au sens strict, elles deviennent opposables en pratique , notamment en matière de responsabilité médicale.

Le juge évalue la conformité de la conduite du médecin aux « données acquises de la science » ; les recommandations de la HAS constituent la principale référence pour définir ces « données acquises »

Si le médecin s'en écarte sans justification, le juge peut considérer qu'il a commis une faute

❖ Bruit :

- **Echoscanner**, (mesure rapide non invasive et objective, car ne nécessite pas la participation active du salarié) **permet d'évaluer la fatigue auditive**, avant qu'une perte auditive ne se soit installée (pas de nécessité d'une cabine) ; c'est un outil complémentaire de l'audiométrie, il doit se positionner en amont de celle-ci.



PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique

Echoscanner Audio, outil de diagnostic auditif Prévenir l'apparition de la surdité professionnelle INRS mise à jour 11/2023

L'EchoScan Audio et les produits chimiques vidéo INRS 06/2021

- **Audiométrie** : quand la souffrance auditive est déjà installée, permet de suivre son évolution, si aucune mesure préventive n'a été mise en place, (périodicité, selon le protocole mis en place par le médecin du travail). *Risque de surdité accru avec exposition concomitante au toluène et à des niveaux de bruits élevés (oto toxicité).*

Lors du **suivi en santé au travail** du salarié , prendre en compte les **effets ototoxiques potentiels**

Une attention particulière doit être portée au **suivi de l'audition** dans les situations de poly exposition

- **Certaines substances chimiques sont considérées comme des agents ototoxiques potentiels**, à des concentrations qu'il est possible de rencontrer en milieu professionnel.

- Solvants organiques (styrène, **toluène**, **xylène**, éthylbenzène, chlorobenzène, trichloroéthylène, n-hexane, n-heptane, disulfure de carbone et mélanges de solvants) ;

Copyright (©) : Tous droits réservés Prévention Gagnante BTP

- Asphyxiants (**monoxyde de carbone**, cyanure d'hydrogène, acrylonitrile) ;

- **Certains médicaments sont aussi ototoxiques** (certains antibiotiques, diurétiques , anti tumoraux)

Le FIOH (institut finlandais santé travail) recommande l'utilisation d'un équipement de **protection individuelle antibruit** dans les situations où le niveau d'exposition à ces substances est > 10% de la valeur limite d'exposition professionnelle, et le niveau de bruit est ≥ 75 dB (A).

Polyexpositions santé au travail /Plan Santé Travail : 2016/2020 : 11/2018

❖ **TMS Membres supérieurs :**

Protocole d'examen clinique pour le repérage des TMS ...
Santé publique France mise à jour 10/2019

- ✓ Prise en charge des tendinopathies de la coiffe des rotateurs ensemble composé de quatre groupes de tendons : sous-scapulaire, sus-épineux, sous-épineux, petit rond. HAS 09/2023 ([lien](#)).



PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique

Les maladies métaboliques sont un facteur aggravant du risque de rupture de la coiffe des rotateurs, laquelle est hypo vascularisée à l'insertion du sus-épineux et de l'infra-épineux

Entre 45 et 60 ans , les salariés exposés aux TMS , et fumeurs (ayant fumés pendant 10 ans) voient leur « chance » d'avoir une rupture de la coiffe multipliée par 10.

Conduite diagnostique devant une épaule douloureuse non traumatique de l'adulte et prise en charge des tendinopathies de la coiffe des rotateurs HAS 09/2023

❖ **Suivi Exposition Silice**

Arrêté du 26 /10/2020 : fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail JO 01/11/2020

❖ **Rechercher :**

BPCO :tabagisme /Exposition professionnelle

Effet synergique du tabagisme et de l'exposition professionnelle pour le risque de survenue de BPCO.

Hors tabac, plusieurs études scientifiques estiment *à environ 15% la part des BPCO d'origine professionnelle : (VPGF):source ANSES 11/:2025*

❖ Nuisances Chimiques : Agents chimiques dangereux/CMR

Salarié affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé
« En fonction de l'évaluation des risques » peut faire l'objet d'examens complémentaires prescrits par le médecin du travail, afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

✓ **Ciment /Béton /Résines Polyuréthannes :**

L'exposition à des agents sensibilisants peut être à l'origine d'allergies professionnelles, cutanées ou respiratoires.

Rechercher :

- **Dermatite d'irritation** : par le ciment frais, pouvant conduire à des brûlures, à un dessèchement de la peau et à des crevasses ; **dermatite d'usure** (peau rugueuse, épaisse qui se fissure) ;



PREVENTION GAGNANTE BTP

Performance Economique

Plusieurs facteurs environnementaux (froid, sueur, lavage avec des produits agressifs...) aggravent les symptômes des atteintes de la peau dues au ciment.

Donner les conseils d'hygiène : port de gants, lavage des mains au savon doux (neutre) ; utilisation le soir d'une crème grasse émolliente, et hydratante ; une évolution vers un eczéma est toujours possible.

▪ **Dermatite de contact allergique :**

Eczéma dû à des impuretés du ciment (chrome hexavalent ou chrome VI et cobalt), *cette réaction peut survenir tardivement*, elle est définitive une fois installée

Plusieurs facteurs environnementaux (froid, sueur, lavage avec des produits agressifs...) aggravent les symptômes des atteintes de la peau dues au ciment.

Les allergies professionnelles sont des pathologies le plus souvent chroniques qui peuvent devenir très invalidantes pour les salariés chez qui elles se développent.

Ces affections peuvent nécessiter un aménagement de poste, un reclassement , ou une réorientation professionnelle des travailleurs concernés

- **Irritations oculaires** en cas de projection de ciment dans les yeux

Prévention des risques liés au ciment INRS mise à jour 11/2022

❖ Utilisation de résines à base d'isocyanates :

L'exposition, même à de faibles concentrations, peut entraîner des réactions allergiques, avec notamment le déclenchement d'un asthme professionnel irréversible.

On recherchera :

- Eczéma de contact
- Irritation oculaire
- Rhinite chronique
- Pneumopathie d'hypersensibilité avec symptômes d'allure grippale : fatigue, fièvre, essoufflement, frissons... ;
- Asthme professionnel qui peut apparaître plusieurs mois ou années après l'exposition.



PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique

Après sensibilisation, des manifestations asthmatiques peuvent se produire à de très faibles concentrations, même inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP).

- ✓ EFR à l'embauche, puis périodiquement selon degré exposition à l'appréciation du médecin du travail

Depuis 08/2020, l'annexe XVII du règlement européen REACH classe désormais selon la classification harmonisée, les di isocyanates (résines polyuréthannes) comme **sensibilisant respiratoire** de catégorie 1 et comme **sensibilisant cutané** de catégorie

Asthme en relation avec le travail

- **Indice Biologique Exposition (IBE)** : dosage de métabolites urinaires en début et fin de poste (ou début et fin semaine), permet d'apprécier l'imprégnation de l'organisme ; ***n'est utile que pour mesurer les niveaux moyens d'exposition***

- Contribue à assurer la traçabilité des expositions professionnelles en connaissant la quantité de substances toxiques cumulée ayant pénétré dans l'organisme, lors d'expositions anciennes (notion de valeur limite biologique, VLB).
- La bio métrologie analyse les substances ou leurs métabolites dans les tissus, les sécrétions, le sang ou les urines, et l'air expiré des travailleurs .

Résines :

- ✓ **Dosage urinaire 4,4 Methylènedianiline (MDA)** : moyen d'évaluation fiable au MDI ; ne pas dépasser 7 µg/l dans les urines de fin de poste (la contamination est essentiellement cutanée).
- ✓ **Diisocyanate de toluylène (TDI) : Dosage Toluènediamines urinaires** ; risque d'asthme : EFR à l'embauche, puis à l'appréciation du médecin du travail (protocole de suivi)

VLEP 8H/ 50 ppm; VLCT 15' :100 ppm; cancérogène cat 2 B CIRC (1999)
IBE pertinent :



PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique

- Dosage dichlorométhane urinaire dans les 30' après la fin de poste (0,2 mg/l), reflet de l'exposition des 4 dernières heures
- Dosage Carboxyhémoglobine (chez les non-fumeurs) immédiatement en fin de poste : <ou égale 3,5% pour éviter altération système nerveux et effets cardiovasculaires : ischémie cardiaque)
- ✓ **Produit de cure du béton à base de solvant aromatique (xylène)** présentent un risque pour l'opérateur qui doit être prévenu :

A substituer par produit cure béton **en phase aqueuse**

Rechercher :

- Une irritation principalement de la peau (porter des gants en PVA (polyalcool vinylique) et des muqueuses :oculaire et respiratoire ; utilisation de masque à cartouche marquage A1, A2 ou A3 (la classe 3 correspond à la plus grande capacité de piégeage)
- En cas d'exposition unique ou répétée, des troubles neurologiques aigus (sommolence, ébriété, céphalée, vertige...)

- En cas d'exposition à des concentrations élevées, et surtout une atteinte neurologique plus progressive en relation avec des expositions répétées ;cette encéphalopathie se traduit notamment par des troubles de la mémoire et du comportement , d'aggravation progressive tant que l'exposition persiste

✓ **Solvants : Hydrocarbure Aromatique Monocyclique / Solvant organique halogéné**

Remplacer les solvants chlorés et pétroliers par :

- Préparation à base de *solvants d'origine végétale* :**esters méthyliques d'acides gras (EMAG) d'huiles végétales de colza ++ ou huile de tournesol** : liquides très peu volatils,insolubles dans l'eau, , non inflammables (point éclair élevé) ,de viscosité plus élevée que les solvants traditionnels, mais avec un pouvoir dissolvant comparables voire meilleur.

Surveillance Biologique Exposition Professionnelle Risques Chimiques

Base de données Solvants : plus de 100 substances classiquement utilisées comme solvant INRS

Prévenir les risques liés aux solvants INRS

Prévenir les risques liés aux solvants INRS



PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique

❖ **Perturbateurs endocriniens : nombreux solvants**

Si la substitution n'est pas réalisable, la prévention consiste à :

- ✓ Recueillir les données médicales potentiellement en lien avec les expositions et si nécessaire orienter vers un spécialiste par exemple en cas de :
 - Maladies métaboliques
 - Cancers hormono-dépendants : tumeurs et cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer des ovaires, cancer des testicules et cancer de la prostate.
 - Difficultés de conception (hommes et femmes), fausses couches, prématurité...
 - Pathologies gynécologiques (endométriose) et obstétricales

Adapter le suivi médical sous protocole pour les IDEST, au vu des expositions, en accord avec le médecin du travail.

❖ **Particules fines cancérigènes** CMR cat :1 CIRC : compresseur, interventions régulières en bordure de voie circulée, pic pollution

EFR : à l'embauche bilan initial, puis, à l'appréciation du médecin du travail (protocole de suivi), en fonction du degré d'exposition et de l'examen clinique.

Mise au point d'une nouvelle méthode d'évaluation des expositions aux émissions particulières des moteurs diesel :

La méthode mise au point permet d'évaluer dans la fraction alvéolaire des aérosols prélevés

0,1 à 2 fois la VLEP-8h de 0,05 mg de carbone élémentaire par mètre cube d'air.

Elle a fait l'objet d'une **fiche méthodologique MétroPol M-436** pour le dosage du carbone élémentaire dans les émissions d'échappement de moteur diesel.



PREVENTION GAGNANTE BTP

Performance Economique

❖ **Rayonnements Optiques Artificiels (ROA)** : soudage armatures :

Le procédé du soudage génère des rayonnements ultraviolets, *qui sont un facteur de risque* : risque cutané et oculaire (cataracte à long terme ; voire mélanome de l'œil.)

- ✓ Vérifier que le salarié ne fait pas partie d'un groupe à risques : éviter les personnes *photosensibles ou prenant des médicaments photo sensibilisants, ou ayant subi une ablation du cristallin.*
- ✓ Examen dermatologique : au niveau des parties découvertes du corps (cou, mains, membres supérieurs) : à la recherche de lésions cutanées précancéreuses : lésions croûteuses souvent multiples, plus ou moins érythémateuses, qui saignent facilement après grattage : **kératoses photo induites**
- ✓ **Rayonnement optique naturel (UV soleil) :**

Examen dermatologique au niveau des parties découvertes du corps (visage (nez, front, joues, oreilles et lèvres), la tête en cas de chevelure peu dense ou de calvitie, ainsi que le cou et la nuque, les aisselles, le dos des mains et des pieds, à la recherche de **kératoses photo induite lésions cutanées précancéreuses** :

Ce sont des lésions croûteuses souvent multiples, plus ou moins érythémateuses, qui saignent facilement après grattage :

Un lien est scientifiquement établi entre expositions professionnelles cumulées aux UV solaires , et survenue de cancers cutanés non mélaniques (particulièrement **cancers épidermoïdes**)

En cas de doute, demander conseil à un(e) dermatologue.

Se méfier des écrans solaires qui, sont très photo sensibilisants, et peuvent contenir des perturbateurs endocriniens (PE), préférer les vêtements à manches longues, le port de lunettes filtrantes est aussi conseillé pour les yeux.

Rayonnements ultraviolets et risques de cancer fiche repère institut national du cancer 10/2021

- ❖ **Suivi Rayonnements alpha : radon** : travaux en galerie réseaux assainissement Zone 3+++

Aucune recommandation n'existe concernant les salariés exposés au radon

On peut conseiller :



PREVENTION GAGNANTE BTP

Performance Economique

- Radiographie thoracique (radio référence)
- EFR : courbe débit volume (VEMS, CVF ,DEMM 25-75), tous les 4 ans (SIR)

Après 20 ans d'exposition cumulée, (selon les niveaux d'exposition actuels et antérieurs, tabagisme), une radiographie pulmonaire, pourrait être proposée tous les 4 ans (lors SIR effectuée par le médecin du travail) ;

En cas de diagnostic radiologique douteux ou d'insuffisance respiratoire inexpliquée, un TDM thoracique faible dose pourrait être demandé.

À partir de l'âge de 50 ans, un TDM thoracique faible dose pourrait être envisagé en fonction des signes cliniques respiratoires, d'un tabagisme associé

- ❖ Si concentration en radon dans l'air **dépasse 300 Bq/m3, et 6 mSv/an** (travaux en zone 3)

Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur est conservé jusqu'au moment où il a ou aurait atteint l'âge de soixante-quinze ans et en tout état de cause, pendant une période

d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.

Le dossier médical en santé au travail **de chaque salarié exposé aux RI est complété par** :

- L'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants transmise par l'employeur
- Les résultats du suivi dosimétrique individuel
- Le cas échéant, les expositions ayant conduit à un dépassement des valeurs limites ainsi que la dose reçue au cours de ces expositions
- Les résultats des examens complémentaires prescrits par le médecin du travail

Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur est conservé jusqu'au moment où **il a ou aurait atteint l'âge de soixante-quinze ans** et en tout état de cause, pendant une période d'au moins cinquante ans à compter de la fin de l'activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.

❖ **Veiller à une bonne hygiène de vie :**

1/ A un Poids Corporel normal (IMC cible de 18.5 à 24.9 kg/m²) : **Calcul IMC**

2/ A un bon équilibre alimentaire



PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique

L'essentiel des recommandations sur l'alimentation Santé Publique France

Alimentation de l'adulte : des repas équilibrés au fil de la semaine :Ameli 02/2025

Grâce à la normalisation du poids corporel, on note très souvent une amélioration du risque cardiovasculaire

3/ Au risque de complications métaboliques et cardiovasculaires :

- Elevé à partir d'un tour de taille supérieur ou égal à 94 *cm chez l'homme* ; et supérieur ou égale à 80 *cm chez la femme*
- Significativement élevé à partir d'un tour de taille de ≥ 102 *cm chez l'homme* ; ≥ 88 *cm chez la femme*.

4/ A un bon sommeil : rechercher un déficit et /ou des troubles du sommeil, un état de fatigue

Test de Pichot Brun est un auto-questionnaire de 24 items avec une échelle de Lickert, pour évaluer le sentiment de fatigue, et apprécier l'importance de ses répercussions au quotidien

10 recommandations pour bien dormir : Institut national sommeil & vigilance (INSV)

Aptitude Conduite Engins/ PL /VL /Machines dangereuses

Risque malaise au travail Evaluation Risque Cardio Vasculaire

Recherche consommation Substances Psychoactives :

Travail de nuit

Vaccinations

Vaccinations recommandées++ : si interventions régulières en réseau d'assainissement

Hépatite A (eaux usées), si le contrôle sérologique est négatif.

Sérologie hépatite A par test immuno -enzymatique est validée : **un seuil de détection des anticorps IgG contre l'hépatite A de 10 Mui/ml est considéré comme protecteur**

Leptospirose : privilégier ***de toutes les manières, mesures d'hygiène strictes*** si interventions très régulières en réseau assainissement : vaccination Spirolept®, (très contraignante) ; comporte *deux injections à quinze jours d'intervalle, un rappel six mois plus tard, puis tous les deux ans.* Le vaccin doit être administré lentement par voie sous-cutanée, il doit être conservé entre + 2 °C et + 8 °C et ne doit pas être congelé

Examens Dépistage Santé

Visite médicale mi-carrière

Téléconsultation



PREVENTION GAGNANTE BTP

Performance Economique

Actions sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent au départ à la retraite du salarié

Visite fin carrière Suivi Post Exposition Suivi Post Professionnel

Opérateur Réparation Renforcement Béton Armé/Armatures : (SPE/SPP)

- ✓ Travaux exposant à la poussière de silice cristalline issue de procédés de travail : CMR cat 1 A **(25)**
- ✓ Fumées de soudage d'éléments métalliques : ***l'Anses recommande d'inclure les travaux exposant aux fumées de soudage et aux fumées métalliques de procédés connexes à l'arrêté fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du Code du travail. 04/2022***
- ✓ Emissions d'échappement de moteurs diesel.(particules fines)
- ✓ Rayonnements ionisants : radon en zones 3++ (galeries , tunnels) ***si dépasse 300 Bq/m3, et 6 mSv/an (6)***
- ❖ **Autres nuisances ayant des effets différés potentiels :**
 - Manutentions manuelles de charges : Absence de recommandation actuellement
 - Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

- Vibrations mécaniques : absence de recommandation actuellement
- Agents chimiques dangereux (di isocyanates...) ; y compris poussières et fumées
- Bruit : Audiométrie de fin de carrière
- Températures extrêmes
- Travail en équipes successives alternantes, de nuit
- Radiations UV classées « cancérogènes pour l'Homme » (groupe 1) par le CIRC travaux en extérieur (UV soleil) ; ROA soudage armatures



PREVENTION GAGNANTE BTP
Performance Economique